



**ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТЕРЬ НАПРЯЖЕНИЯ
СА210**

**ВИМІрювач втрат напруги
СА210**

**Руководство по эксплуатации
Часть 1. Техническая эксплуатация
АМАК.411439.005 РЭ**

Киев

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Область и условия применения	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
2.1 Технические данные и погрешности измерений.....	4
2.2 Конструктивные характеристики и питание.....	5
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
4 УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗМЕРИТЕЛЯ.....	8
5.1 Конструкция Измерителя	8
5.2 Описание структурной схемы Измерителя	9
5.3 Принцип работы Измерителя	10
6 РАБОТА С ИЗМЕРИТЕЛЕМ	12
6.1 Измерение потерь напряжения	12
6.1.1 Подключение стационарного блока к ТН и синхронизация блоков (первый этап).....	12
6.1.2 Измерение напряжения на зажимах Сч (второй этап).....	16
6.1.3 Расчет потерь напряжения (третий этап).....	21
6.2 Измерение напряжения, силы тока, разности фаз, а также мощности и ее составляющих переносным блоком Измерителя .	22
6.3 Определение мощности нагрузки ТН и ТТ переносным блоком Измерителя	25
6.4 Дополнительные возможности Измерителя	27
6.4.1 Установка даты и времени.....	27
6.4.2 Ввод названия объекта.....	28
6.4.3 Изменение количества накапливаемых измерений.....	30
6.4.4 Просмотр архива.....	31
6.4.5 Выбор поддиапазона измерения.....	32
6.5 Работа Измерителя с персональным компьютером	33
6.5.1 Установка программного обеспечения Измерителя на ПК....	33
6.5.2 Считывание результатов измерений.....	35
7 ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ, СООБЩЕНИЯ О НИХ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	37
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	41
9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	41

ВНИМАНИЕ!

1. Перед началом работы следует проверить целостность корпусов блоков Измерителя и токоизмерительных клещей, а также целостность оболочек и разъемов измерительных кабелей.
Запрещается работать с Измерителем при наличии повреждений корпусов, клавиатуры или кабелей.
2. Запрещается открывать батарейные отсеки блоков во время работы и работать с открытыми батарейными отсеками.

По вопросам технического обслуживания обращаться по следующим адресам:

Почтовый адрес: Украина, 04128, г. Киев, а/я 33, ООО "ОЛТЕСТ"
E-mail: info@oltest.ua
Тел.: 380-44-537-08-01, 380-44-227-66-65, 380-44-331-46-21

Руководство по эксплуатации измерителя потерь напряжения СА210 (далее – Измеритель) состоит из двух частей:

"Руководство по эксплуатации. Часть 1. Техническая эксплуатация".

"Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки".

Первая часть руководства по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации измерителя потерь напряжения СА210. Эти сведения включают информацию о назначении и области применения Измерителя, его технических характеристиках, устройстве и принципе действия, подготовке Измерителя к работе, порядке работы и техническому обслуживанию.

Вторая часть РЭ содержит сведения по методам и средствам поверки (калибровки) Измерителя.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Назначение

Измеритель потерь напряжения СА210 предназначен для измерения потерь напряжения во вторичных цепях однофазных и трехфазных трансформаторов напряжения (далее – потери напряжения), а также для измерения мощности нагрузки трансформаторов напряжения (далее – ТН) и трансформаторов тока (далее – ТТ) на частоте промышленной сети.

1.2 Область и условия применения

1.2.1 Область применения Измерителя – метрологические организации, метрологические и электротехнические службы энергетических компаний, выполняющие поверку трансформаторов напряжения и (или) контроль их вторичных цепей.

1.2.2 Рабочими условиями применения Измерителя являются:

- температура окружающего воздуха – от минус 10 до 40 °C;
- относительная влажность воздуха – до 95 % при температуре 25 °C;
- атмосферное давление – от 84 до 106 кПа;
- форма кривой напряжения, приложенного к измерительной схеме, – синусоидальная;

– коэффициенты дополнительных гармоник напряжения и тока, подаваемых на измерительные входы: третьей гармоники – не более 15 %, пятой и седьмой гармоник – не более 5 %.

1.2.3 Нормальными условиями применения Измерителя в режиме измерения потерь являются:

– разность температур воздуха, окружающего переносной блок в момент синхронизации и в момент измерения напряжения на зажимах Сч¹, не более ±1 °C;

– остальные влияющие факторы – соответственно рабочим условиям применения (1.2.2).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические данные и погрешности измерений

2.1.1 Измеритель обеспечивает измерение потерь напряжения посредством синхронных измерений действующих значений напряжений первой гармоники, выполняемых стационарным блоком, подключенным к зажимам ТН, и переносным блоком, подключенным к зажимам счетчика электроэнергии (далее – Сч). Этот метод измерения не требует прокладывания измерительного кабеля между ТН и Сч. Измерение потерь напряжения может быть выполнено на нескольких счетчиках (не более 10), подключенных к одному ТН, за один цикл измерений. Измерения могут выполняться по 2-х, 3-х или 4-х проводной схемам.

2.1.2 Диапазоны измерений и пределы допускаемых погрешностей при измерениях приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование измеряемой величины	Диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности		Дополнит. условия
		абсолютной	относительной	
Потери напряжения δU , %	От минус 5 до плюс 5	$\pm(0,01\delta U+0,02)$, %*	–	$30 \text{ В} \leq U_{\text{TH}} \leq 220 \text{ В}$, где U_{TH} – значение напряжения на ТН
Действующее значение напряжения U , В	От 0,01 до 250	–	±0,5 %	–
Действующее значение силы тока I , А	От 0,01 до 20	–	±1,5 %	–
Разность фаз между напряжением и током первой гармоники ϕ	От минус 180° до плюс 180°	±1°	–	$0,1 \text{ В} \leq U \leq 250 \text{ В}$ $0,05 \text{ А} \leq I \leq 20 \text{ А}$

¹ Эту разность можно считать равной разности температур воздуха, окружающего ТН и Сч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СА210

Наименование измеряемой величины	Диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности		Дополнит. условия
		абсолютной	относительной	
Полная мощность S, В·А	От 0,0001 до 5000	–	±2 %	0,01 В ≤ U ≤ 250 В 0,01 А ≤ I ≤ 20 А
Активная мощность P, Вт	От 0,005 до 5000	±0,04·S, где S – числовое значение полной мощности, измеренной, В·А	–	0,1 В ≤ U ≤ 250 В 0,05 А ≤ I ≤ 20 А
Реактивная мощность Q, В·А	От 0,005 до 5000	–	–	–
Коэффициент мощности cosφ (с указанием характера реактивности)	От минус 1 до плюс 1	±0,02	–	0,1 В ≤ U ≤ 250 В 0,05 А ≤ I ≤ 20 А

2.1.3 Пределы дополнительной абсолютной погрешности при измерении потерь напряжения, вызванной разностью температур воздуха, окружающего переносной блок, в момент синхронизации и в момент измерения напряжения на зажимах Сч, в процентах, составляют ±0,001 на каждый 1 °C разности температур.

2.1.4 Полное входное сопротивление для любого входа Измерителя, предназначенного для измерения напряжения, составляет не менее 7 МОм.

2.1.5 Измеритель обеспечивает измерение потерь напряжения при условии, что время с момента синхронизации блоков до окончания измерений, выполняемых переносным блоком на зажимах Сч, не превышает 20 минут. По окончании времени измерений на переносном блоке Измерителя включается звуковая сигнализация.

2.2 Конструктивные характеристики и питание

2.2.3 Конструктивно Измеритель выполнен в виде двух основных блоков (стационарного и переносного) и токоизмерительных клещей, используемых при измерении силы тока, разности фаз, мощности и ее составляющих и коэффициента мощности. Связь между стационарным и переносным блоками в режиме измерения потерь напряжения осуществляется с помощью инфракрасных приемопередатчиков при их совмещении.

2.2.4 Управление Измерителем обеспечивается с помощью клавиатуры и информационного экрана, размещенных на переносном блоке.

2.1.3 Масса Измерителя составляет не более 3 кг, в том числе:

- блока переносного – не более 0,7 кг;
- блока стационарного – не более 0,7 кг;

СА210

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- устройства сопряжения – не более 0,2 кг;
- токоизмерительных клещей – не более 0,5 кг.

2.1.4 Габаритные размеры блоков, входящих в состав Измерителя, составляют:

- блока переносного – не более (230×110×65) мм;
- блока стационарного – не более (210×110×120) мм;
- устройства сопряжения – не более (90×35×20) мм;
- токоизмерительных клещей – не более (180×70×50) мм;

2.1.5 Электропитание стационарного и переносного блоков Измерителя осуществляется от батарей напряжением 1,5 В или аккумуляторов напряжением 1,2 В (в каждом блоке – 4 элемента питания типа AA).

2.1.6 Время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов емкостью 2 А/ч и более – не менее 16 ч.

2.1.7 В архиве Измерителя сохраняются сто последних результатов измерений потерь напряжения.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки Измерителя должен соответствовать таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Блок переносной	AMAK.411439.006	1 шт.	–
Блок стационарный	AMAK.411439.007	1 шт.	–
Кабель измерительный	Покупное изделие	6 шт.	1 м
Зажим типа "крокодил"	Покупное изделие	6 шт.	–
Токоизмерительные клещи	AMAK.671221.007	1 шт.	–
Устройство сопряжения	AMAK.411619.004	1 шт.	–
Устройство зарядное для батарей аккумуляторных типа АА	Покупное изделие	1 шт.	–
Батарея аккумуляторная типа АА, напряжение 1,2 В	Покупное изделие	3 шт.	–
Фонарик налобный	Покупное изделие	1 шт.	–
Сумка 210	AMAK.323382.011	1 шт.	–
Диск с программным обеспечением	AMAK.411439.005 К	1 шт.	–

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Руководство по эксплуатации. Часть 1. Техническая эксплуатация	АМАК.411439.005 РЭ	1 экз.	—
Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки	АМАК.411439.005 РЭ1	1 экз.	—
Паспорт	АМАК.411439.005 ПС	1 экз.	—

4 УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По общим требованиям безопасности Измеритель соответствует требованиям IEC 61010-1..

4.2 На всех стадиях испытаний и эксплуатации Измерителя должно быть обеспечено соблюдение правил техники безопасности и выполнение инструкций по безопасному проведению каждого вида работ.

4.3 Подача на входы Измерителя измеряемых сигналов (тока и напряжения) и их отключение должны выполняться при включенном состоянии Измерителя.

4.4 При эксплуатации Измерителя должны выполняться требования "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и эксплуатационной документации на средства измерительной техники, которые используются совместно с Измерителем.

5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗМЕРИТЕЛЯ

5.1 Конструкция Измерителя

Измеритель выполнен в виде двух блоков (стационарного и переносного). На рисунке 5.1 показан вид переносного блока, а на рисунке 5.2 – вид стационарного блока.



Рисунок 5.1 Вид переносного блока Измерителя

- 1 – разъем измерительного входа "a";
 2 – разъем измерительного входа "b";
 3 – разъем измерительного входа "c";
 4 – разъем измерительного входа "0";
 5 – разъем измерительного выхода "Вых.U1";
 6 – разъем измерительного выхода "Вых.U2";
 7 – инфракрасный приемопередатчик;
 8 – светодиодный индикатор состояния блока;
 9 – кнопка включения/выключения.

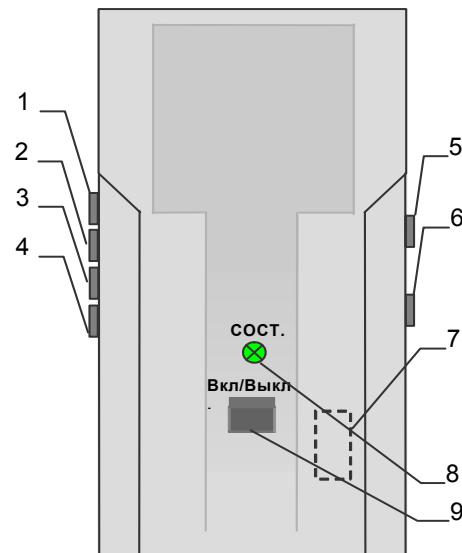


Рисунок 5.2 Вид стационарного блока Измерителя

Индикатор состояния стационарного блока	Значение
Мигает зеленым цветом	Стационарный блок включен и готов к работе. Напряжение аккумуляторов (батарей) в норме.
Мигает поочередно зеленым и оранжевым цветами	Идет процесс измерения после синхронизации блоков.
Мигает красным цветом	Напряжение аккумуляторов (батарей) стационарного блока ниже нормы. Необходимо заменить батареи или зарядить аккумуляторы.


5.2 Описание структурной схемы Измерителя

Структурная схема Измерителя приведена на рисунке 5.3.

Оба блока выполняют измерение напряжения с помощью одинаковых измерительных трактов, состоящих из прецизионных термостабильных резистивных делителей R и АЦП (аналого-цифровых преобразователей), которые позволяют выполнять измерения с высокой разрешающей способностью и очень малой погрешностью, обусловленной изменением температуры.

Стационарный блок имеет четыре измерительных входа "a", "b", "c", "0". Переключение напряжений подаваемых на эти входы выполняет КУ (коммутационный узел). Таким образом, обеспечивается измерение напряжений U_{a0} , U_{b0} и U_{c0} , при подключении по 4-х проводной схеме; либо U_{ab} , U_{bc} , U_{ac} , при подключении по 3-х проводной схеме.

С помощью ИК (инфракрасных приемопередатчиков) обеспечивается связь между переносным и стационарным блоками при их совмещении, а также выполняется синхронизация ТКГ (термокомпенсированных генераторов) блоков.

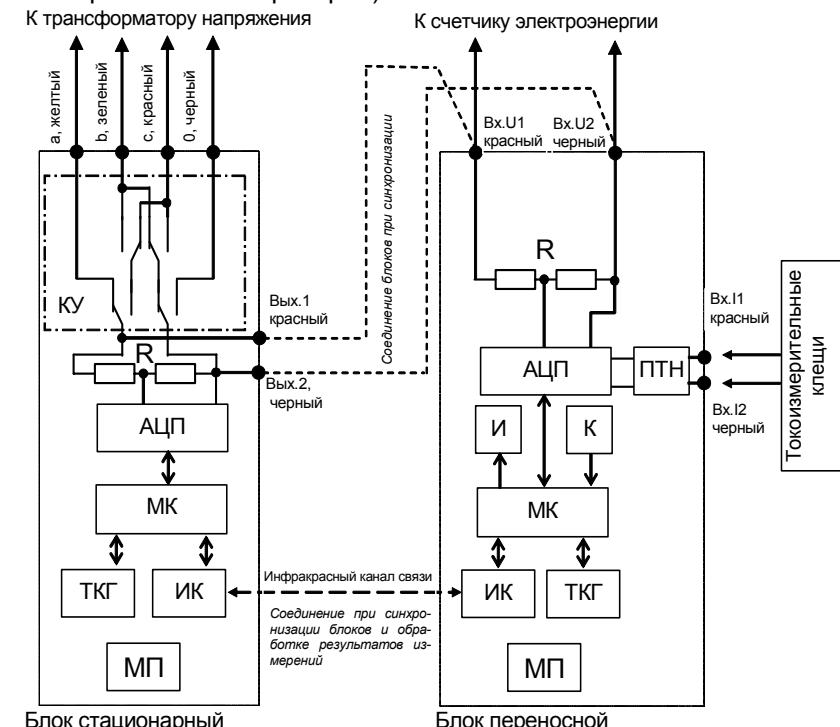

КУ – коммутационный узел, R – резистивный делитель, АЦП – аналого-цифровой преобразователь, МК – микроконтроллер, ТКГ – термокомпенсированный генератор, ИК – инфракрасный приемопередатчик, МП – модуль питания, И – информационный экран, К – клавиатура, ПТН – преобразователь "ток/напряжение"

Рисунок 5.3.Структурная схема Измерителя

ПТН (преобразователь "ток/напряжение") выполняет необходимое преобразование и масштабирование сигнала при подключенных токоизмерительных клещах.

Управление всеми узлами и необходимые расчеты выполняют микроконтроллеры.

Измеритель управляет с помощью клавиатуры и информационного экрана, расположенных на переносном блоке.

5.3 Принцип работы Измерителя

Измерение потерь напряжения проводится путем синхронных измерений действующих значений напряжения первой гармоники, выполняемых стационарным блоком, подключенным к зажимам ТН,

и переносным блоком, подключенным к зажимам Сч. Расчет потерь напряжения при обработке результатов измерения выполняется автоматически по следующей формуле

$$\delta U = \frac{U_{\text{TH}} - U_{\text{СЧ}}}{U_{\text{TH}}} \cdot 100 \%,$$

где U_{TH} – напряжение на зажимах ТН, В;
 $U_{\text{СЧ}}$ – напряжение на зажимах Сч, В.

Процесс измерения потерь напряжения выполняется в три этапа.

На первом этапе переносной и стационарный блоки совмещаются для обеспечения связи по инфракрасному каналу и соединяются (рисунок 5.3) для подачи одинаковых сигналов на измерительные тракты обоих блоков. Стационарный блок подключается к зажимам ТН в зависимости от его схемы включения. Измерения могут выполняться по 2-х, 3-х и 4-х проводной схеме. На этом этапе выполняется синхронизация ТКГ и взаимная градуировка измерительных трактов обоих блоков. После этого стационарный блок поочередно выполняет измерения значений напряжений на зажимах ТН, согласно выбранной схемы. Измерения выполняются 1 раз в секунду. Все измеренные значения напряжений сохраняются в памяти стационарного блока.

На втором этапе переносной блок отключается от стационарного и подключается поочередно к зажимам Сч, согласно выбранной схемы, для выполнения измерений значений напряжений. Измеренные значения, а также время выполнения каждого измерения сохраняются в памяти переносного блока. Если к ТН подключено более одного счетчика (до 10 счетчиков) – измеритель позволяет последовательно провести измерения на всех счетчиках.

На третьем этапе переносной и стационарный блоки совмещаются для обеспечения связи по инфракрасному каналу и выполняется сопоставление одновременно полученных результатов измерения напряжения на зажимах ТН и счетчика, после чего выполняется расчет значений потерь напряжения. Результаты измерений в режиме измерения потерь напряжения (значения потерь напряжения и значения напряжения на соответствующих зажимах ТН) автоматически заносятся в память Измерителя и доступны для последующего просмотра. Архив содержит результаты ста последних измерений. Данные, содержащиеся в архиве, могут быть считаны в память персонального компьютера через USB-порт при помощи устройства сопряжения.

Измеритель также позволяет выполнять измерение мощности нагрузки трансформатора напряжения и трансформатора тока (далее – ТТ) без вывода оборудования из эксплуатации с помощью токоизмерительных клещей, входящих в комплект. При этом измеритель сначала выполняет измерение силы тока I , напряжения U , мощности S и ее составляющих P, Q , а затем рассчитывает значе-

ния мощности нагрузки $S_U (S_l)$ и ее составляющих $P_U, Q_U (P_l, Q_l)$, приведенные к номинальному значению напряжения $U_{\text{ном}}$ (силы тока $I_{\text{ном}}$) вторичной цепи ТН (ТТ) по формулам

$$S_U = S \cdot \left(\frac{U_{\text{ном}}}{U} \right)^2,$$

 
$$S_l = S \cdot \left(\frac{I_{\text{ном}}}{I} \right)^2,$$

где I, U, S – измеренные значения напряжения, силы тока и мощности. Значения P_U, Q_U, P_l, Q_l рассчитываются аналогично.

6 РАБОТА С ИЗМЕРИТЕЛЕМ

6.1 Измерение потерь напряжения

6.1.1 Подключение стационарного блока к ТН и синхронизация блоков (первый этап)

№ п/п.	Действия	Вид информационного экрана
1	Разместить стационарный блок Измерителя рядом с ТН и включить его, для чего нажать кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ" на время не менее 1 с до появления кратковременного звукового сигнала и включения зеленого светодиодного индикатора. Совместить переносной блок со стационарным.	.
2	Включить переносной блок, для чего: 2.1 Нажать кнопку включения и удерживать 1 с. 2.2 Убедиться, что дата и время, указанные на экране, соответствуют реальным значениям. В противном случае внести соответствующие исправления (6.4.1). Несоответствие даты и времени затрудняет пользование архивом. 2.3 Убедиться, что напряжение аккумуляторов (батарей) в норме. В противном случае заменить батареи или выполнить заряд аккумуляторов.	<p>На экране появится <u>основное окно</u>:</p>  <p>0 1 . 1 1 . 0 7 1 2 : 2 2 <input type="checkbox"/> Выход ↓ <input type="checkbox"/> ↑ Схема : 4 - x пров.</p> <p>1-я (верхняя) строка – текущие дата и время; 2-я строка – свободна; 3-я строка – состояние аккумуляторов (батарей); слева – стационарного блока, о чем свидетельствует стрелка "↓", справа – переносного, о чем свидетельствует стрелка "↑"; 4-я строка – при включении прибора устанавливается вариант схемы подключения, использованный в прошлом измерении. Приведенные значения даны в качестве примера.</p>

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
3	Соединить измерительные входы "Bx.U1" и "Bx.U2" переносного блока с выходами "Вых.U1" и "Вых.U2" стационарного блока при помощи измерительных кабелей PJ2352-100, входящих в комплект (рисунок 6.1).	



Рисунок 6.1. Совмещение блоков для синхронизации

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
4	<p>Выбрать вариант схемы, соответствующий схеме включения ТН (2-х, 3-х или 4-х проводная схема), для чего:</p> <p>4.1 Нажать кнопку Меню.</p> <p>4.2 С помощью кнопок 5OPS и установить курсор "»" на позицию "Выбор схемы".</p> <p>4.3 Нажать кнопку Меню.</p> <p>Войти в подменю "Выбор схемы" можно также непосредственно из основного окна нажатием кнопки Выбор схемы ...!</p>	<p>М Е Н Й О :</p> <p>» Выбор схемы</p> <p>Н а з в . о б ю к т а</p> <p>Н а к о п л е н и е</p> <p>↓</p> <p>Здесь и далее стрелки "↓" и "↑" указывают направление просмотра</p>

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана																																																																											
5	<p>4.4 С помощью кнопок 5OPS и установить курсор "»" на требуемый вариант схемы подключения.</p> <p>4.5 Нажать кнопку Меню.</p>	<p>Выбор схемы</p> <p>» 2 - х проводная</p> <p>3 - х проводная</p> <p>4 - х проводная</p> <p>На экране появится основное окно:</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td><td>1</td><td>2</td><td>:</td><td>2</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>■</td><td>■</td><td>↓</td><td>↓</td><td>■</td><td>■</td><td>↑</td><td>↓</td><td>■</td><td>■</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td colspan="11">с х е м а : 4 - х п р о в</td> </tr> </table> <p>В нижней строке указан вариант схемы подключения.</p>	0	1	1	1	0	7	1	2	:	2	2	↓	■	■	↓	↓	■	■	↑	↓	■	■	↑	с х е м а : 4 - х п р о в																																																			
0	1	1	1	0	7	1	2	:	2	2																																																																			
↓	■	■	↓	↓	■	■	↑	↓	■	■	↑																																																																		
с х е м а : 4 - х п р о в																																																																													
6	Подключить стационарный блок к ТН при помощи измерительных кабелей PJ2352-100 в соответствии с выбранной схемой (рисунок 6.2). При необходимости присоединить к кабелям зажимы типа "крокодил", входящие в комплект.																																																																												
7	Убедиться в правильности подключения, для чего нажать кнопку Изм U. На экране должны появиться текущие значения напряжений на зажимах ТН.	<p>Для двухпроводной схемы подключения:</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="11">И з м . н а п р я ж е н и я</td> </tr> <tr> <td>U = 1 0 1 , 7 V</td> </tr> </table> <p>Для 3-х проводной схемы подключения:</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="11">И з м . н а п р я ж е н и я</td> </tr> <tr> <td>U a b = 1 0 1 , 7 V</td> </tr> <tr> <td>U b c = 1 0 0 , 9 V</td> </tr> <tr> <td>U a c = 9 9 , 5 V</td> </tr> </table> <p>Для 4-х проводной схемы подключения:</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="11">И з м . н а п р я ж е н и я</td> </tr> <tr> <td>U a 0 = 5 7 , 5 V</td> </tr> <tr> <td>U b 0 = 5 7 , 7 V</td> </tr> <tr> <td>U c 0 = 5 7 , 8 V</td> </tr> </table> <p>Приведенные значения даны в качестве примера.</p> <p>На экране появится основное окно:</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>.</td><td>1</td><td>.</td><td>0</td><td>7</td><td>1</td><td>2</td><td>:</td><td>2</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>■</td><td>■</td><td>↓</td><td>↓</td><td>■</td><td>■</td><td>↑</td><td>↓</td><td>■</td><td>■</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td colspan="11">с х е м а : 4 - х п р о в .</td> </tr> </table>	И з м . н а п р я ж е н и я											U = 1 0 1 , 7 V	И з м . н а п р я ж е н и я											U a b = 1 0 1 , 7 V	U b c = 1 0 0 , 9 V	U a c = 9 9 , 5 V	И з м . н а п р я ж е н и я											U a 0 = 5 7 , 5 V	U b 0 = 5 7 , 7 V	U c 0 = 5 7 , 8 V	0	1	.	1	.	0	7	1	2	:	2	2	↓	■	■	↓	↓	■	■	↑	↓	■	■	↑	с х е м а : 4 - х п р о в .										
И з м . н а п р я ж е н и я																																																																													
U = 1 0 1 , 7 V																																																																													
И з м . н а п р я ж е н и я																																																																													
U a b = 1 0 1 , 7 V																																																																													
U b c = 1 0 0 , 9 V																																																																													
U a c = 9 9 , 5 V																																																																													
И з м . н а п р я ж е н и я																																																																													
U a 0 = 5 7 , 5 V																																																																													
U b 0 = 5 7 , 7 V																																																																													
U c 0 = 5 7 , 8 V																																																																													
0	1	.	1	.	0	7	1	2	:	2	2																																																																		
↓	■	■	↓	↓	■	■	↑	↓	■	■	↑																																																																		
с х е м а : 4 - х п р о в .																																																																													
8	Выйти в основное окно, для чего нажать кнопку Выход.																																																																												
9	При необходимости ТН и его вторичным цепям можно дать названия (6.4.2). По умолчанию трансформатору дано имя "ТН", а его вторичным цепям имена "Сч01",..., "Сч10".																																																																												


РАБОТА С ИЗМЕРИТЕЛЕМ

СА210


а) Включение по 2-х проводной схеме.

Точками "1" и "2" может быть любая комбинация зажимов ТН – "0", "a", "b" или "c".


В данном режиме входы "b" и "c" стационарного блока не используются.

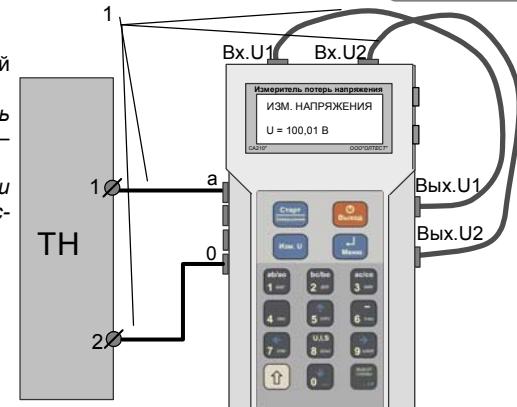

б) Включение для трехфазной цепи по 4-х проводной схеме (с использованием нейтрали).

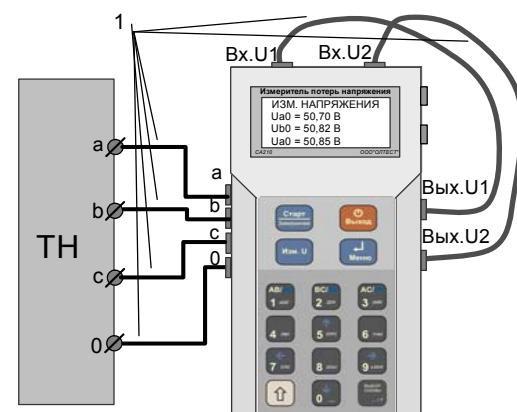

в) Включение для трехфазной цепи по 3-х проводной схеме (без использования нейтрали).

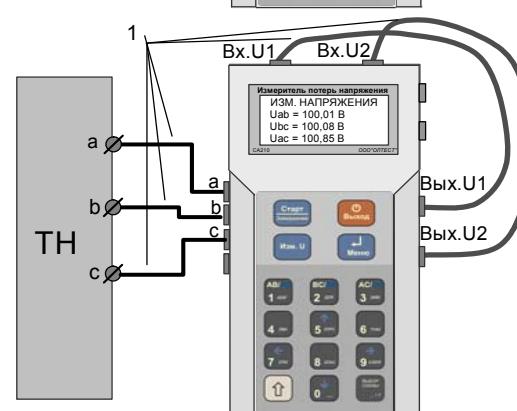

1 – кабели измерительные PJ2352-100

Рисунок 6.2. Варианты подключения стационарного блока к ТН

СА210

РАБОТА С ИЗМЕРИТЕЛЕМ

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
10	Синхронизировать блоки, для чего нажать кнопку СТАРТ .	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> И д е т с и н х р о н и з а ц и я </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> С и н х р о н и з а ц и я выполнена Б л о к и м о ж н о р а с с о е д и н и ть </div>
11	Отсоединить переносной блок от стационарного, для чего: Отсоединить измерительные кабели со стороны выходов "Вых. U1" и "Вых. U2" стационарного блока. Подсоединить зажимы типа "крокодил", входящие в комплект, к освободившимся концам кабелей переносного блока. Снять переносной блок со стационарного.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Для 2-х проводной схемы подключения: Ц е л ь 0 1 : < С ч 0 1 > Измерение напряжения U = 0,0 В 2 - х пров . сх е м а </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Для 3-х и 4-х проводных схем подключения: Ц е л ь 0 1 : < С ч 0 1 > Выберите измеряемую фазу </div>

6.1.2 Измерение напряжения на зажимах Сч (второй этап)

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
1	Если предполагается выполнять измерение потерь напряжения в первой цепи объекта, то перейти к выполнению п.2 данной таблицы. Для выбора другой цепи объекта следует: 1.1 Нажать кнопку Меню . 1.2 При помощи кнопок 5брс и 0 установить курсор на строку с названием выбранной цепи и нажать кнопку Меню .	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Выво б о р ц е п и Ц е л ь 0 1 : < С ч 0 1 > » Ц е л ь 0 2 : < С ч 0 2 > Ц е л ь 0 3 : < С ч 0 3 > </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Ц е л ь 0 4 : < С ч 0 4 > ↑ Ц е л ь 0 5 : < С ч 0 5 > » Ц е л ь 0 6 : < С ч 0 6 > Ц е л ь 0 7 : < С ч 0 7 > ↓ </div>

РАБОТА С ИЗМЕРИТЕЛЕМ

СА210

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
	1.3 При необходимости можно присвоить новое или изменить старое название цепи (6.4.2), однако это рекомендуется делать до начала синхронизации, т.к. время измерений ограничено 20 минутами (2.1.4).	» Ц е л ь 0 8 : < С ч 0 8 > ↑ Ц е л ь 0 9 : < С ч 0 9 > Ц е л ь 1 0 : < С ч 1 0 >
2	Подключить переносной блок к Сч (рисунок 6.3) в зависимости от выбранной схемы подключения объекта. <u>При работе в трехфазной цепи</u> подключить блок к зажимам "a" и "0" для 4-х проводной схемы (рисунок 6.3, в) или к зажимам "a" и "b" для 3-х проводной схемы (рисунок 6.3, б).	Для 2-х проводной схемы подключения: Ц е л ь 0 1 : < С ч 0 1 > И з м е р е н и е на п р я ж U = 1 0 2 , 2 В 2 - х пр о в . с х е м а Для 3-х и 4-х проводных схем подключения: Ц е л ь 0 1 : < С ч 0 1 > В ы б е р и т е и з м е р я е м у ю ф а з у
3	<u>При 2-х проводной схеме подключения</u> перейти к выполнению п.4 данной таблицы. <u>При работе в трехфазной цепи</u> подтвердить подключение к зажимам "a" и "b" или "a" и "0", для чего нажать кнопку	Для 4-х проводной схемы подключения: И з м е р е н и е U a 0 U = 5 7 , 1 В При работе с 3-х проводной схемой в верхней строке отобразится "Uab". Приведенные значения даны в качестве примера.
4	Выполнить измерение напряжения, для чего нажать кнопку	И д е т п р о ц е с с и з м е р е н и я
5	<u>При 2-х проводной схеме подключения</u> перейти к выполнению п.11 данной таблицы. <u>При работе в трехфазной цепи</u> подключить переносной блок к зажимам "b" и "0" для 4-х проводной схемы или "b" и "c" для 3-х проводной схемы (рисунок 6.3). При работе с 3-х проводной схемой в нижней строке отобразится "Uab".	Для 4-х проводной схемы подключения: Ц е л ь 0 1 : < 0 1 > В ы б е р и т е и з м е р я е м у ю ф а з у И з м е р е н ы : U a 0


СА210

РАБОТА С ИЗМЕРИТЕЛЕМ


№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
6	Подтвердить подключение к зажимам "b" и "c" или "b" и "0", для чего нажать кнопку	Для 4-х проводной схемы подключения: И з м е р е н и е U b 0 U = 5 7 , 5 В И з м е р е н ы : U a 0 При работе с 3-х проводной схемой в верхней строке отобразится "Ubc", в нижней – "Uab" Приведенные значения даны в качестве примера.
7	Выполнить измерение напряжения, для чего нажать кнопку	И д е т п р о ц е с с и з м е р е н и я
8	<u>При работе в трехфазной цепи</u> подключить переносной блок к зажимам "c" и "0" для 4-х проводной схемы или "a" и "c" для 3-х проводной схемы (рисунок 6.3).	
9	Подтвердить подключение к зажимам "a" и "c" или "c" и "0", для чего нажать кнопку	Для 4-х проводной схемы подключения: И з м е р е н и е U c 0 U = 5 7 , 8 В И з м е р е н ы : U a 0 U b 0 При работе с 3-х проводной схемой в верхней строке отобразится "Uac", в нижней – "Uab", "Ubc". Приведенное значение дано в качестве примера.
10	Выполнить измерение напряжения, для чего нажать кнопку	И д е т п р о ц е с с и з м е р е н и я И з м е р . ц е п и < С ч 0 1 > в y p o l n e n o . В y b e r i t e ц e п ь и l и со e d i n i t e бл o k i .

РАБОТА С ИЗМЕРИТЕЛЕМ


СА210

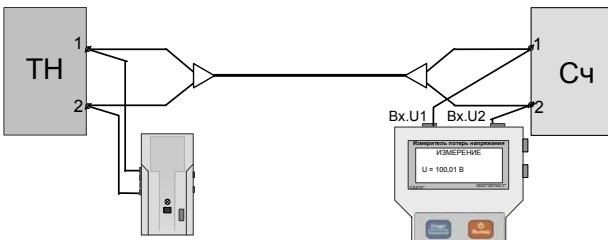

а) Для однофазной цепи по 2-х проводной схеме.

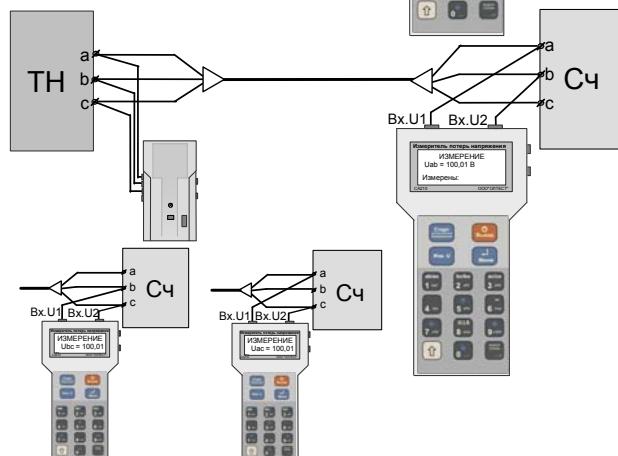

б) Для трехфазной цепи по 3-х проводной схеме (без использования нейтрали).

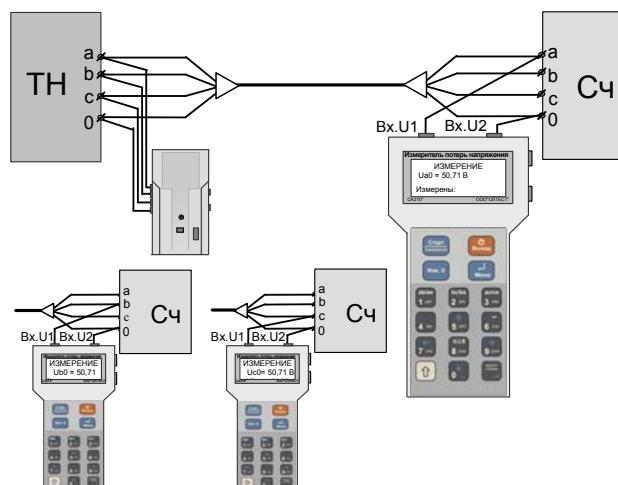

в) Для трехфазной цепи по 4-х проводной схеме (с использованием нейтрали).

Рисунок 6.3. Варианты подключения переносного блока к Сч

СА210

РАБОТА С ИЗМЕРИТЕЛЕМ

№
п/п

Действия

Вид информационного экрана

- 11 Выполнить выбор следующей цепи для измерений, для чего нажать кнопку **Меню** и выполнить действия, начиная с п.1 данной таблицы.

Выбор цепи
Цепь 0 1 : < С ч 0 1 > 0
» Цепь 0 2 : < С ч 0 2 > 0
Цепь 0 3 : < С ч 0 3 > 0 ↓

Цепь 0 4 : < С ч 0 4 > 0
Цепь 0 5 : < С ч 0 5 > 0
» Цепь 0 6 : < С ч 0 6 > 0
Цепь 0 7 : < С ч 0 7 > 0 ↓

» Цепь 0 8 : < С ч 0 8 > ↑
Цепь 0 9 : < С ч 0 9 >
Цепь 1 0 : < С ч 1 0 >

Символом '0' помечены цепи, в которых уже выполнены все измерения в данном цикле; символом '0↓' – цепи, в которых измерения выполнены частично, например, для одной фазы из трех.

- 12 Если цикл измерений завершен или возник звуковой сигнал переносного блока, свидетельствующий об истечении 20-минутного лимита времени с момента синхронизации (2.1.4), перейти к выполнению третьего этапа (раздел 6.1.3).

Появление данного окна означает, что после синхронизации измерено 10 цепей, т.е. максимальное количество их количество.

Измерение всех цепей выполнено.
Соедините блоки

Примечания:

1 Порядок подключения фаз при работе в трехфазной цепи может быть любым при условии соблюдения следующих требований:

- измерение напряжения на зажимах "a" и "0"
(или "a" и "b") должно быть подтверждено нажатием кнопки **аб/ао 1 АБГ**;
- измерение напряжения на зажимах "b" и "0"
(или "b" и "c") должно быть подтверждено нажатием кнопки **bc/бо 2 ДЕК**;
- измерение напряжения на зажимах "c" и "0"
(или "a" и "c") должно быть подтверждено нажатием кнопки **ac/со 3 ЗИНК**.

2 В случае необходимости, перед переходом к выполнению третьего этапа (6.1.3) можно провести повторные измерения какой-либо из уже измеренных в данном цикле цепей.

При этом для повторно измеряемой цепи можно задать именно тот номер, с которым выполнялось ее предыдущее измерение, или другой, не использованный для какой-либо иной цепи в данном цикле. Прибор при выполнении третьего этапа в первом случае обработает и зафиксирует в архиве результат последнего измерения для цепи с этим номером, во втором – обработает и сохранит оба результата с разными номерами цепей.

6.1.3 Расчет потерь напряжения (третий этап)

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
1	Отключить переносной блок от зажимов Сч, перенести его к стационарному блоку и со-вместить с ним для обеспече-ния связи по инфракрасному каналу (рисунок 6.1). Кабели измерительные подключать не нужно.	
2	Для расчета значений по-терь напряжения нажать кнопку СТАРТ <small>Завершение</small> .	<p style="text-align: center;">З а в е р ш е н и е и з м е р е н и й</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Р а с ч е т р е з у л т а т о в</p> <p style="text-align: center;">.</p>
3	<p>Для просмотра результатов измерения по данной цепи использовать кнопки 5опс и 0\1.</p> <p>Для перехода к просмотру результатов измерения дру-гих цепей данного цикла ис-пользовать кнопки 7чш и 9\эю.</p> <p>При работе с 3-х проводной схемой на экране отобразятся соот-ветственно "δUab", "Uab" и т.д.</p> <p>Наряду с результатами измерений потерю напряжения на экране при-водятся значения напряжений на зажимах ТН.</p>	<p>На экране появятся результаты из-мерений для первой цепи данно-го цикла.</p> <p>Для 2-х проводной схемы подключения:</p> <pre>< Т Н > < С ч 0 1 > δU = 0 , 6 0 1 % U = 1 0 1 , 2 В</pre> <p>Для 4-х проводной схемы подключения:</p> <pre>< Т Н > < С ч 0 1 > δU a 0 = 0 , 6 0 2 % δU b 0 = 1 , 1 2 % δU c 0 = 1 , 2 0 %</pre> <pre>< Т Н > < С ч 0 1 > U a 0 = 5 7 , 7 В U b 0 = 5 7 , 6 В U c 0 = 5 7 , 8 В</pre> <p>При работе с 3-х проводной схемой на экране отобразятся соот-ветственно "δUab", "Uab" и т.д.</p> <p>Наряду с результатами измерений потерю напряжения на экране при-водятся значения напряжений на зажимах ТН.</p>

Процесс измерения завершен

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
4	<p>Для выхода в основное окно нажать кнопку Ф Выход.</p> <p>Если необходимо выполнить измерение оставшихся цепей, повторить цикл (6.1.1-6.1.3).</p>	<p>0 1 . 1 1 . 0 7 1 2 : 2 2</p> <p>↓ ↓ ↑ ↓ ↑</p> <p>С х е м а : 4 - x п р о в .</p>
5	<p>Выключить прибор, для чего:</p> <p>5.1 Отключить стационарный блок от зажимов ТН.</p> <p>5.2 Не разъединяя блоки, нажать и удерживать 1 с кнопку Ф Выход.</p>	

6.2 Измерение напряжения, силы тока, разности фаз, а также мощности и ее составляющих переносным блоком Из-мерителя

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
1	Включить переносной блок, для чего нажать и удерживать 1 с кнопку Ф Выход .	<p>0 1 . 1 1 . 0 7 1 2 : 2 2</p> <p>↓ ↓ ↑ ↓ ↑</p> <p>С х е м а : 4 - x п р о в .</p>
2	Подключить переносной блок к измеряемой цепи согласно рисункам 6.4, 6.5 или 6.6 в зависимости от того, какой параметр требуется изме-рить.	
3	<p>Включить режим измерения, для чего нажать кнопку И.И.С 8шт:</p> <ul style="list-style-type: none"> – при подключении перенос-ного блока по схеме (рису-нок 6.4) будет выполняться измерение напряжения ; – при подключении перенос-ного блока по схеме (рису-нок 6.5) будет выполняться измерение силы тока. 	<p>Приведенные значения даны в ка- чество примера.</p> <p>На экране появятся результа- ты измерения в следяще- м ре- же- ме.</p> <p>U = 1 0 0 , 2 В I = 0 , 0 0 м А Φ =</p> <p>↓</p> <p>U = 0 I = 2 , 4 0 9 А Φ =</p> <p>↓</p>

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
	<p>– при подключении переносного блока по схеме (рисунок 6.6) будет выполняться измерение напряжения, силы тока, разности фаз, а также мощности и ее составляющих. Для просмотра результатов измерения использовать кнопки и .</p> <p><i>U</i> – напряжение; <i>I</i> – сила тока; ϕ – разность фаз между напряжением и током; <i>S</i> – полная мощность; <i>P</i> – активная мощность; <i>Q</i> – реактивная мощность; $\cos\phi$ – коэффициент мощности; инд – указатель характера реактивности цепи.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>$U = 100, 2 \text{ В}$ $I = 2, 409 \text{ А}$ $\phi = 62^\circ$</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>$S = 241, 4 \text{ ВА}$ $P = 111, 2 \text{ Вт}$ $Q = 214, 3 \text{ ВА}$ $\cos\phi = 0, 46 \text{ инд}$</p> </div> <p>Примечание: При измерении во вторичных цепях ТН и ТТ результаты измерений разности фаз ϕ должны находиться в интервале от -90° до $+90^\circ$. Если значения находятся вне интервала, то это свидетельствует о неправильном подключении Измерителя к цепи (рисунок 6.6).</p>
4	Для фиксации на экране результатов измерения нажать кнопку . Повторное нажатие данной кнопки возвращает измерение в следующем режиме.	
5	Для выхода в основное окно нажать кнопку .	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>01.11.07 07 12:22 Схема: 4 - х пров.</p> </div>


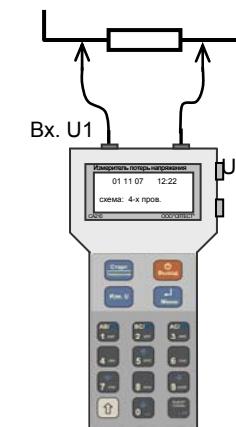


Рисунок 6.4. Подключение переносного блока Измерителя при измерении напряжения

Токоизмерительные клещи

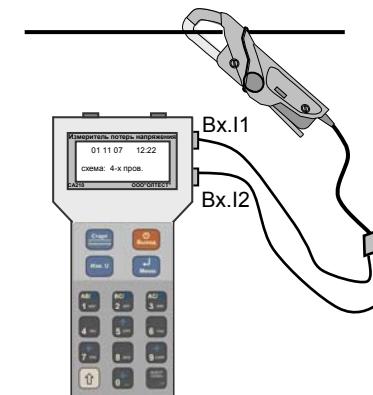

Подключение клещей выполнять согласно цветовой маркировке

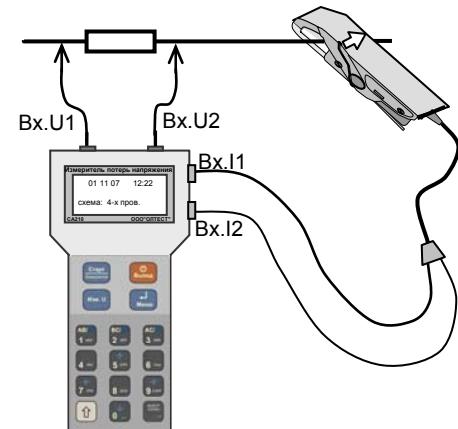


Рисунок 6.5. Подключение переносного блока Измерителя при измерении силы тока

Рисунок 6.6. Подключение переносного блока Измерителя при измерении напряжения, силы тока, разности фаз, а также мощности и ее составляющих

6.3 Определение мощности нагрузки ТН и ТТ переносным блоком Измерителя

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
1	Включить переносной блок, для чего нажать и удерживать 1 с кнопку  .	<pre>0 1 . 1 1 . 0 7 1 2 : 2 2 ↓ ↓ ↓ ↑ Схема : 4 - х пров.</pre>
2	Подключить переносной блок к ТН или ТТ согласно рисунку 6.7.	

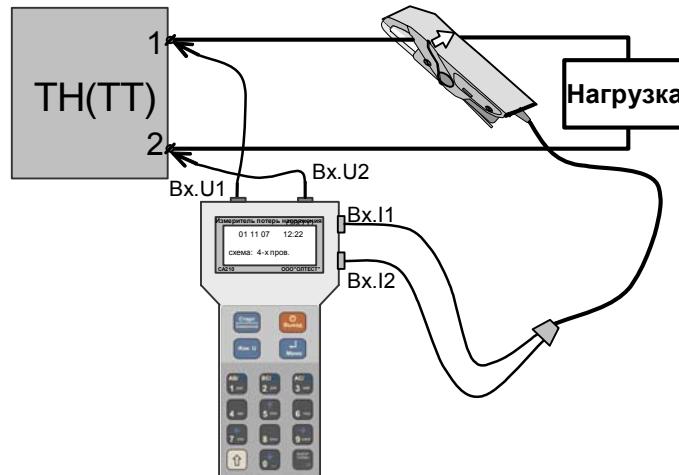



Рисунок 6.7. Подключение переносного блока Измерителя при измерении мощности нагрузки ТН(ТТ)

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
3	Измерить напряжение, силу тока, разность фаз, а также мощность и ее составляющие, для чего нажать кнопку  .	Приведенные значения даны в качестве примера. На экране появятся результаты измерения в следящем режиме.

```
U = 1 0 0 , 2 В
I = 2 , 4 0 9 А
φ = 6 2 °
```



```
S = 2 4 1 , 4 В А
P = 1 1 1 , 2 В т
Q = 2 1 4 , 3 В А
с о с φ = 0 , 4 6 и н д
```


№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
4	<p>Не выходя из предыдущего режима, для определения значений мощности нагрузки и ее составляющих S_U, P_U, Q_U (S_i, P_i, Q_i), приведенных к номинальному значению напряжения $U_{\text{ном}}$ (силы тока $I_{\text{ном}}$) вторичной цепи ТН (ТТ):</p> <p>4.1 Нажать кнопку .</p> <p>4.2 С помощью кнопок  и  выбрать тип трансформатора и нажать кнопку .</p> <p>4.3 С помощью кнопок  и  выбрать номинальное значение тока или напряжения измеряемого ТН (ТТ) и нажать кнопку .</p> <p>Для просмотра результатов использовать кнопки  и .</p> <p>Для фиксации на экране результатов нажать кнопку . Повторное нажатие данной кнопки возвращает процесс в следящий режим.</p>	<p>Режим измерения мощности нагрузки</p> <p>Выбор типа т - ра > ТТ ТН Отменить</p> <p>Для ТТ:</p> <p>Номинальный ток > 1 А 5 А</p> <p>Для ТН:</p> <p>Номинал. напряж. > 1 0 0 В 1 0 0 / √ 3 В</p> <p>Для ТН:</p> <p>S_u = 2 4 1 , 4 В А P_u = 1 1 1 , 2 В т Q_u = 2 1 4 , 3 В А с о с φ = 0 , 4 6 и н д</p> <p>Для ТТ:</p> <p>S_i = 2 4 1 , 4 В А P_i = 1 1 1 , 2 В т Q_i = 2 1 4 , 3 В А с о с φ = 0 , 4 6 и н д</p>

 № п/п	Действия	Вид информационного экрана
	Для просмотра измеренных значений силы тока, разности фаз, а также мощности и ее составляющих нажать кнопку  Меню , в появившемся окне с помощью кнопок  5опс и  установить курсор на строку "Отменить" и нажать кнопку  Меню .	 
5	Для выхода в основное окно нажать кнопку  Выход .	

6.4 Дополнительные возможности Измерителя

  6.4.1 Установка даты и времени

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
1	Войти в меню нажатием кнопки  Меню . Установить курсор » на позицию "Дата, время", передвигая его при помощи кнопок  5опс и  .	 
2	Нажатием кнопки  Меню войти в подменю.	

 № п/п	Действия	Вид информационного экрана
3	Ввести текущие дату и время (ввод символа осуществляется в знакоместо, отмеченное курсором): – ввод цифр с помощью кнопок  0 и  9бэя ; – перемещение курсора может осуществляться с помощью кнопок  7чш и  9бэя при нажатой кнопке  ↑ .	 <p>На экран выведены откорректированные значения времени и даты. Приведенные значения даны в качестве примера.</p>
4	Подтвердить правильность установленных значений даты и времени нажатием кнопки  Меню . При этом осуществляется возврат в основное окно.	

6.4.2 Ввод названия объекта

Записи результатов измерения могут идентифицироваться по дате и времени измерения. Наряду с этим для упрощения идентификации объектам могут быть присвоены названия. Название объекта включает название ТН и название цепей.

Название ТН необходимо вводить до синхронизации блоков до или после задания варианта схемы подключения. Это наименование не выводится на экран в процессе измерения, но сохраняется в архиве (6.4.4).

Название цепей может вводиться одновременно с названием ТН (до синхронизации) или непосредственно при измерении на зажимах Сч (после синхронизации).

Название объекта может состоять из букв, цифр и знаков пунктуации. Максимальная длина названия ТН – 8 символов. Максимальная длина названия цепи – 4 символа. Максимальное количество цепей – 10. Наименования, присвоенные ТН и его цепям, остаются неизменными до выключения Измерителя.

Ввод названия или его корректировку выполнить в соответствии со следующей таблицей.




№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
1	Войти в меню нажатием кнопки  и установить курсор » на позицию "Назв. объекта", передвигая его при помощи кнопок  и  .	
2	Войти в подменю "Назв. объекта", для чего нажать кнопку  .	 Курсор строки
3	Выбрать строку, которая будет корректироваться, для чего с помощью кнопок  и  установить курсор строки на соответствующую строку и нажать кнопку  .	
4	Ввести название объекта (ввод символа осуществляется в знакоместо, отмеченное курсором знакоместа): – ввод цифр и букв осуществляется многократным нажатием  на кнопки  и  . После ввода курсор знакоместа автоматически перемещается на следующее знакоместо; – удаление символа перед курсором осуществляется нажатием кнопки  , перемещение курсора знакоместа по строке осуществляется нажатием кнопок  и  при нажатой кнопке  .	 Курсор знакоместа

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
5	Подтвердить правильность ввода строки нажатием кнопки  .	
6	Вернуться в основное окно, для чего нажать кнопку  .	 схема : 4 - x пров.

6.4.3 Изменение количества накапливаемых измерений

При измерении потерь напряжения Измеритель накапливает отдельные измерения и вычисляет их среднеарифметическое значение. Количество накапливаемых измерений может быть 5, 10, 15, 20. Рекомендуется использовать значение 5.

   Выбор количества накапливаемых измерений следует выполнять до синхронизации блоков.

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
1	Войти в меню нажатием кнопки  . Установить курсор » на позицию "Накопление", передвигая его при помощи кнопок  и  .	
2	Войти в подменю "Выбор накопления", для чего нажать кнопку  .	 Курсор знакоместа
3	Выбрать количество усредняемых результатов измерений при помощи кнопок  и  .	
4	Подтвердить выбор нажатием кнопки  .	 схема : 4 - x пров.

6.4.4 Просмотр архива

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
1	Войти в меню нажатием кнопки  . Установить курсор "»" на позицию "Архив", передвигая его при помощи кнопок  и  .	<p>МЕНЮ: » Выбор схемы Назв. объекта Накопление</p> <p>МЕНЮ: Дата Время ↑ » Архив П / д измерения</p>
2	Войти в архив, для чего нажать кнопку  . На экране появится заголовок протокола последнего цикла измерений.	<p>< ТН > 28.12.07 12:35 4 - х проводная Накопление 15</p> <p>Время, указанное на экране, соответствует времени обработки результатов на третьем этапе данного цикла.</p>
3	Выбрать заголовок протокола, который будет просматриваться, для чего использовать кнопки  и  .	<p>< ТН > 28.12.07 11:55 4 - х проводная Накопление 05</p>
4	Для просмотра содержания выбранного протокола нажать кнопку  . <u>При работе в однофазной цепи</u> <u>При работе в трехфазной цепи</u> для просмотра результатов измерений воспользоваться кнопками  и  .	<p>Для 2-х проводной схемы подключения:</p> <p>< ТН > < СЧ 01 > $\delta U = 0, 605\%$ $U = 101, 2 \text{ В}$</p> <p>Для 4-х проводной схемы подключения:</p> <p>< ТН > < СЧ 01 > $\delta U_a = 1, 03\%$ $\delta U_b = 1, 12\%$ $\delta U_c = 0, 703\%$</p> <p>< ТН > < СЧ 01 > $U_a = 101, 7 \text{ В}$ $U_b = 101, 6 \text{ В}$ $U_c = 101, 2 \text{ В}$</p> <p>При работе с 3-х проводной схемой на экране высветится соответственно "δab", "Uab" и т.д.</p>

№ п/п	Действия	Вид информационного экрана
5	Перейти к просмотру результатов измерения следующей цепи, зафиксированных в данном протоколе, для чего воспользоваться кнопками  и  .	<p>При работе с 2-х проводной схемой:</p> <p>< ТН > < СЧ 02 > $\delta U = 0, 620\%$ $U = 101, 0 \text{ В}$</p> <p>При работе с 4-х проводной схемой:</p> <p>< ТН > < СЧ 02 > $\delta U_a = 0, 604\%$ $\delta U_b = 1, 12\%$ $\delta U_c = 1, 20\% (!)$</p> <p>Наличие знака «!» в строке результата означает, что данное измерение было выполнено некорректно (табл. 7.1, п.13).</p> <p>< ТН > < СЧ 02 > $U_a = 57, 7 \text{ В}$ $U_b = 57, 6 \text{ В}$ $U_c = 57, 2 \text{ В}$</p>
6	Завершить просмотр содержания протокола, для чего нажать кнопку  .	<p>< ТН > 28.12.07 12:35 4 - х проводная Накопление 15</p>
7	Для просмотра следующего протокола выполнить п.п.3-6 данной таблицы.	
8	Для выхода в основное окно нажать кнопку  .	<p>28.12.07 13:05  ↓ схема: 4 - х пров.</p>

6.4.5 Выбор поддиапазона измерения

Этот режим используется при поверке Измерителя в соответствии с методикой поверки, изложенной в документе "Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки".

При эксплуатации Измеритель по умолчанию устанавливается в режим автоматического выбора поддиапазона измерения напряжения и тока (строка "Автовыбор вкл" в подменю "П/д измерения").

6.5 Работа Измерителя с персональным компьютером

Персональный компьютер (ПК), предназначенный для работы с Измерителем, должен быть IBM-совместимым и иметь следующие характеристики:

- операционная система – не ниже Windows XP;
- объем оперативной памяти – не менее 64 МБ;
- поддержка цветовой палитры – не менее 16 бит;
- свободный объем дисковой памяти – не менее 20 МБ;
- программа Microsoft Excel 2000 и выше;
- наличие одного свободного USB порта.

6.5.1 Установка программного обеспечения Измерителя на ПК

Перед первым совместным использованием Измерителя и ПК на компьютер должно быть установлено программное обеспечение, которое размещено на инсталляционном диске, входящем в комплект.

1) Установить программное обеспечение Измерителя на ПК, для чего запустить с инсталляционного диска файл "setup_CA210vx.xx.exe". На экране появится окно (рисунок 6.7). После установки щелкнуть по кнопке **Закрыть**.

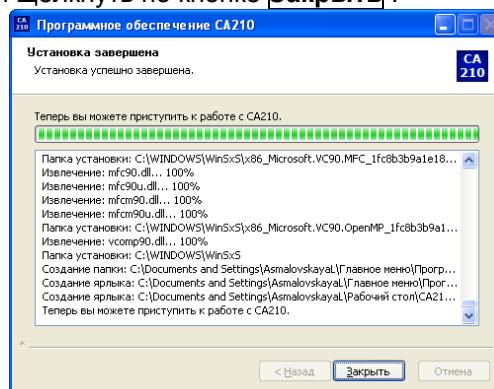


Рисунок 6.8

2) Установить драйвер на ПК, для чего:

- запустить с инсталляционного диска файл CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe;
- на экране появится окно (рисунок 6.9), щелкнуть по кнопке **Next**;
- на экране появится окно (рисунок 6.10). Сделать установку, как показано на рисунке, и щелкнуть по кнопке **Next**;
- на экране появится окно (рисунок 6.11), щелкнуть по кнопке **Install**.

– на экране появится окно (рисунок 6.12). Установить флажок в окне "Launch the CP210x VCP Drive Installer" и для завершения установки драйвера щелкнуть по кнопке **Finish**.

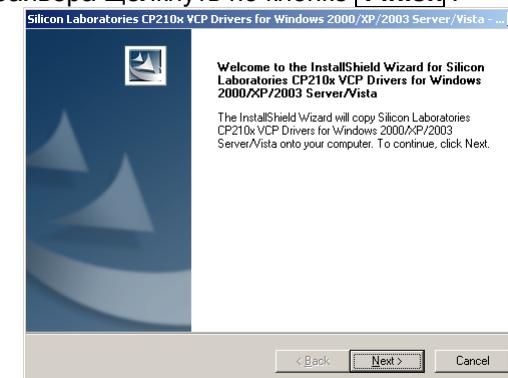


Рисунок 6.9

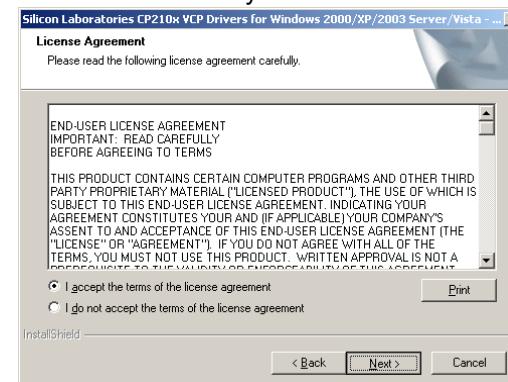


Рисунок 6.10

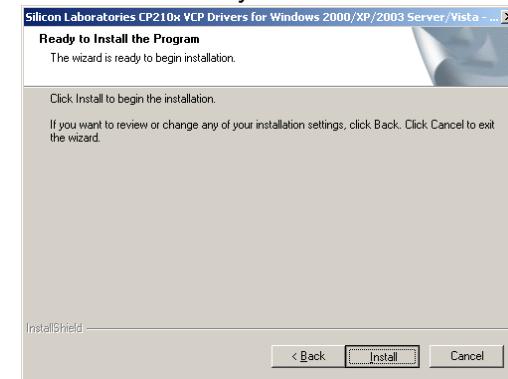


Рисунок 6.11

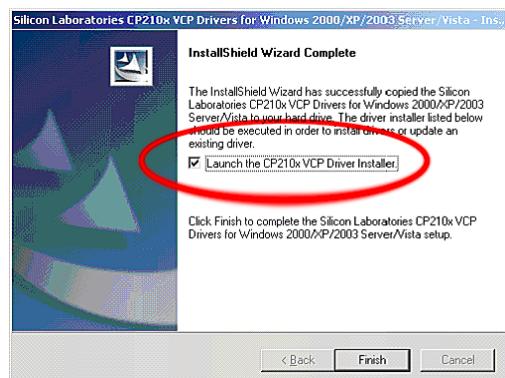


Рисунок 6.12

6.5.2 Считывание результатов измерений

- 1) Подключить Устройство сопряжения к USB-порту ПК.
- 2) Подключить Устройство сопряжения к Измерителю с помощью инфракрасного канала (рисунок 6.13 а), для чего расположить Устройство сопряжения под ИК-приемопередатчиком Измерителя (рисунок 6.13,б).
- 3) Включить переносной блок Измерителя, нажав и удерживая в течении 1 с кнопку Выход .
- 4) Установить связь с ПК по инфракрасному каналу, для чего добиться изменения цвета свечения индикатора Устройства сопряжения с зеленого на оранжевый, перемещая его относительно переносного блока.



Рисунок 6.13 Подключение переносного блока Измерителя к ПК

- 5) Запустить на ПК программу чтения архива, щелкнув ярлык на рабочем столе ПК. На экране появится окно (рисунок 6.14).


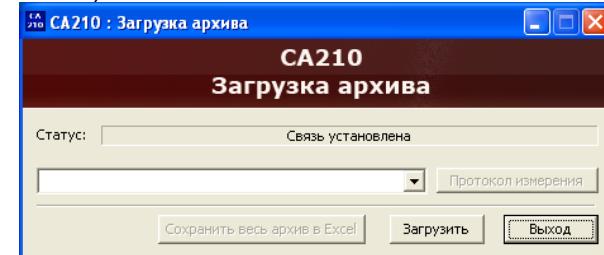


Рисунок 6.14

- 6) Считать Протоколы измерений, сохраненные в памяти Измерителя в память ПК, для чего щелкнуть в открывшемся окне по кнопке **Загрузить**. На экране появится окно (рисунок 6.15).

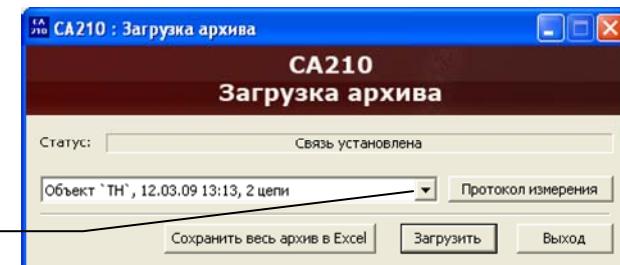

1 – список заголовков протоколов, которые хранятся в архиве
Рисунок 6.15

- 7) Для сохранения всех Протоколов, хранящихся в памяти Измерителя, в файле формата Excel щелкнуть по кнопке **Сохранить весь архив в Excel**.
- 8) Для формирования файла конкретного Протокола в формате Word следует выбрать его наименование из списка (рисунок 6.15 ,п.1), а затем щелкнуть по кнопке **Протокол измерения**.
- 9) Для завершения работы с программой щелкнуть по кнопке **Выход**.

7 ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ, СООБЩЕНИЯ О НИХ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении неисправности в работе Измерителя или неправильных действий оператора на информационный экран выводится соответствующее сообщение. Для выхода из окна сообщения необходимо нажать кнопку .

Рекомендуемые действия оператора при выводе на экран некоторых диагностических сообщений приведены в таблице 7.1.

В случае, если эти рекомендации не помогают восстановить нормальную работу Измерителя, обратиться на предприятие-изготовитель.
Таблица 7.1

№ п/п	Текст сообщения или внешнее проявление ошибки	Вероятная причина ошибки	Рекомендуемые действия оператора
Сообщения, выводимые на экран при включении			
1	Изображение знака состояния аккумулятора (батареи)  мигает	Низкое напряжение батарей (аккумуляторов) стационарного (переносного) блока	Есть возможность завершить начатое измерение, после чего следует заменить батареи или зарядить аккумуляторы
2	"Зарядите аккумулятор стационарного (переносного) блока"	Аккумуляторы (батареи) соответствующего блока разряжены	Заменить батареи или зарядить аккумуляторы
Сообщения, выводимые на экран на этапе синхронизации			
3	"Ошибка при синхронизации повторите операцию"	Выключен стационарный блок	Включить стационарный блок кнопкой "ВКЛ/ВЫКЛ" и повторить операцию
		Нарушена связь между блоками по ИК каналу	Проверить механическое совмещение блоков и повторить операцию
4	"Недопустимая частота"	Частота сигнала не соответствует условиям применения Измерителя (п. 1.2.2)	
5	"Переносной и стационарный блоки из разных комплектов!"	Использование стационарного и переносного блоков из разных комплектов Измерителя	Проверьте принадлежность блоков одному комплекту

№ п/п	Текст сообщения или внешнее проявление ошибки	Вероятная причина ошибки	Рекомендуемые действия оператора
6	"Напряжение U=0,000 В ниже допустимого" (приведенное значение дано в качестве примера)	На вход (входы) стационарного блока не подается напряжение	Проверить подключение стационарного блока к ТН (6.1.1, рисунок 6.2)
		Схема подключения не соответствует действительной	Проверить правильность задания варианта схемы подключения
		Отсутствует соединение входов переносного блока с выходами стационарного блока	Проверить соединение измерительных входов Вх.U1 и Вх.U2 переносного блока с выходами Вых.U1 и Вых.U2 стационарного блока (6.1.1, рисунок 6.1)
7	"Проверьте соединение блоков и подключение стационарного блока!"	Относительная разность напряжений на входах блоков превышает 1 %	Проверить качество контакта при подключении измерительных входов Вх.U1 и Вх.U2 переносного блока к выходам Вых.U1 и Вых.U2 стационарного блока (6.1.1)
Сообщения, выводимые на экран на этапе измерения			
8	"Превышено время измерения. Соедините блоки"	Закончился лимит времени с момента синхронизации	Соединить блоки и выполнить обработку зафиксированных результатов
9	"Прекратить измерение?"	Была нажата кнопка  или  при несовмещенных блоках	Для прекращения измерения нажать кнопку  Для продолжения измерения нажать кнопку 
Сообщения, выводимые на экран на этапе обработки			
10	"Ошибка взаимодействия при сверке результатов"	Нарушена связь между блоками по ИК каналу	Проверить механическое совмещение блоков и повторить операцию

ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ

СА210



№ п/п	Текст сообщения или внешнее проявление ошибки	Вероятная причина ошибки	Рекомендуемые действия оператора
11	"Ошибка! Совместите блоки. Повторить попытку?"	Нарушена связь между блоками по ИК каналу	Для продолжения обработки совместить блоки и нажать кнопку  Меню. Для прекращения обработки нажать кнопку  Ф Выход
12	"Измерения не проводились"	Отсутствуют данные для обработки	Провести измерения переносным блоком на зажимах Сч согласно 6.1.2
13	"Возможно, подключение блоков было выполнено неверно! Рекомендуется повторить измерения"	Нарушено соответствие подключаемых фаз при работе в трехфазной цепи и команд подтверждения работы с указанной фазой – 6.1.2 примечание 1. Для более подробной информации нажать кнопку  Меню. На экране появятся результаты измерений, в которых значения, вызывающие сомнение, будут отмечены знаком "!"	Повторить измерение для данной цепи или для фаз, отмеченных знаком "!"

Прочие виды неисправностей

14	Появление прерывистого звукового сигнала переносного блока	Истек лимит времени (2.1.4)	После окончания измерения в данной цепи совместить блоки и выполнить обработку полученных данных согласно 6.1.3
----	------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СА210

  ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ

№ п/п	Текст сообщения или внешнее проявление ошибки	Вероятная причина ошибки	Рекомендуемые действия оператора
15	При включении прибора дата и время не соответствуют действительным значениям	Разряжен встроенный элемент питания переносного блока. Данный дефект не влияет на работоспособность прибора. Однако при занесении результатов измерения в архив дата и время будут отражены неверно, что может затруднить использование архива	При необходимости правильной регистрации даты и времени в архиве, установить правильное значение (6.4.1). Для замены встроенной батареи обратитесь на предприятие-изготовитель
16	Самопроизвольное выключение прибора	Предельный разряд батарей (аккумуляторов) одного из блоков	Заменить батареи или зарядить аккумуляторы соответствующего блока
17	Индикатор стационарного блока мигает красным цветом	Напряжение батареи стационарного блока ниже нормы	Заменить батареи или зарядить аккумуляторы
18	При выполнении измерений в соответствии с разделом 6.2 при подключении переносного блока по схеме (рисунок 6.6) или в соответствии с разделом 6.3 некоторые результаты не выводятся на экран, например:	Несоответствие величин силы тока или напряжения пределам, указанным в столбце "Дополнительные условия" таблицы 2.1	Убедиться в правильности подключения оборудования согласно рисункам 6.6 или 6.7
	  	   	

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 К эксплуатации и обслуживанию Измерителя должны допускаться лица, изучившие "Руководство по эксплуатации. Часть 1. Техническая эксплуатация АМАК.411439.005 РЭ", "Правила устройства электроустановок".

8.2 Вид контроля метрологических характеристик после ремонта и в процессе эксплуатации определяют, исходя из области применения Измерителя. Методика поверки – "Руководство по эксплуатации. Часть 2. АМАК.411439.005 РЭ1". Межпроверочный интервал – не более двух лет. Рекомендованный интервал между калибровками – 2 года.

8.3 Поверку или калибровку выполнять в соответствии с указаниями "Руководства по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки. АМАК.411439.005 РЭ1".

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Измерители в транспортной таре изготовителя должны транспортироваться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта (самолетом - в отапливаемых герметизированных отсеках). Условия транспортирования должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 22261

9.2 В случае транспортирования или хранения Измерителя в условиях температур, выходящих за пределы указанного рабочего диапазона, выдержать Измеритель при температуре рабочего диапазона в течение 2 часов.

9.3 При транспортировании Измерителя необходимо соблюдать меры предосторожности с учетом манипуляционных знаков, нанесенных на транспортную тару.

9.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ при транспортировании Измеритель не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков.

9.5 Условия хранения Измерителя в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ15150.

9.6 В помещениях для хранения Измерителя содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150.